

トンネル内の道路附属物等(重量構造物)の一斉点検結果

別紙-1

通し番号	都道府県	路線	トンネル名	延長	ジェットファン (基)	その他 標識等(基)	点検結果	点検結果の詳細、応急対応の状況
1	兵庫	神戸淡路鳴門自動車道	布施畑トンネル(下り)	854	0	1	不具合なし	
2	兵庫	神戸淡路鳴門自動車道	高塚山トンネル(上り)	1,210	0	1	不具合なし	
3	兵庫	神戸淡路鳴門自動車道	高塚山トンネル(下り)	1,181	0	2	不具合なし	
4	兵庫	神戸淡路鳴門自動車道	舞子トンネル(上り)	3,293	5	20	不具合あり	不具合箇所:ジェットファン1基/全5基 不具合の内容:吊金具の異常 アンカーボルトのゆるみ(1本/20本) 応急対応:再締付け  不具合箇所:天井板台座部 不具合の内容:台座部コンクリートの異常 コンクリート剥離(3箇所) 応急対応:剥落防止対策の施工 不具合の内容:鋼製ブラケットの異常 ナットの欠落(1本/8本) 応急対応:ナットの再設置
5	兵庫	神戸淡路鳴門自動車道	舞子トンネル(下り)	3,254	5	17	不具合あり	不具合箇所:ジェットファン2基/全5基 不具合の内容:吊金具定着部の異常 コンクリートのひび割れ(7箇所/12箇所) 応急対応:フェールセーフ設置予定(H25. 1)  不具合箇所:換気用制風板7箇所/8箇所 不具合の内容:吊金具定着部の異常 アンカーボルトのゆるみ(23本/350本) 応急対応:再締付け
6	愛媛	西瀬戸自動車道	宮窪トンネル(上下)	1,420	2	0	不具合なし	